



NO NoShowLayer

SHOW 図面レイヤー表示のON/OFF

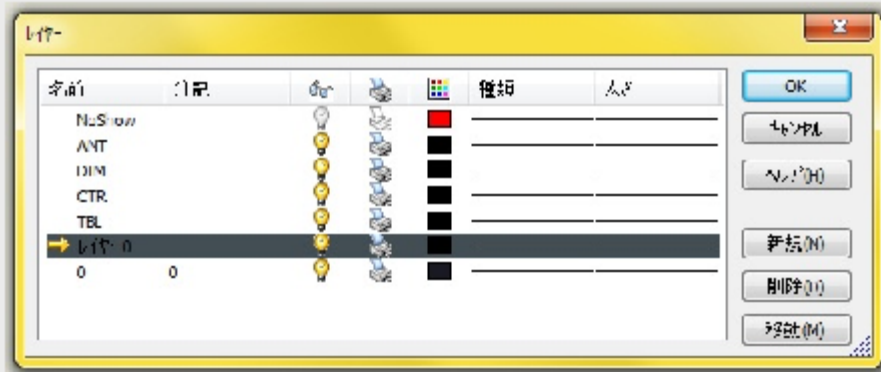

あらかじめ”NoShow”という名前のレイヤーを作っておき、わかりやすい色に設定しておく。

レイヤーの変更ツールで、表示させない要素を”NoShow”に入れる。



コマンドボタンをクリックする度に”NoShow”レイヤーの表示／非表示が切り替わります。

